

Miltä hyvä näyttää

YIT TERVEYS JA TURVALLISUUS



Miltä hyvä näyttää

- *Miltä hyvä näyttää* on tarkoitettu tukimateriaaliksi saattamaan YIT:n työmaat samalle, yhtenäiselle tasolle
- *Miltä hyvä näyttää* osoittaa vahvaan visuaalisuuteen pohjautuen tason, jota YIT:n työmailta vaaditaan. Se myös osoittaa epätoivotut tilanteet joita haluamme välttää.
- *Miltä hyvä näyttää* auttaa tunnistamaan keskeiset epäkohdat ja havainnollistaa ratkaisuja niiden korjaamiseksi.
- Hyödynnä materiaalia työn ennakosuunnittelussa, sekä viime hetken riskien arvionnissa työkohteessa. Vertaa todellista työskentely-ympäristöä tavoitteeseen ja tee turvallisuushavainto, mikäli havaitset poikkeamia.
- Muista myös antaa positiivista palautetta onnistumisista kun tavoitteeseen päästään.

1

Työmaasähköistys

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Työmaasähköistykset käytävillä

Kauhukuva




- Johtoja ja sähkölaitteita lattialla
- Puutteellinen valaistus
- Sähkökeskus lattialla roskien takana
- Yleisjärjestys huono

4

YIT Miltä hyvä näyttää | Julkinen

Perus

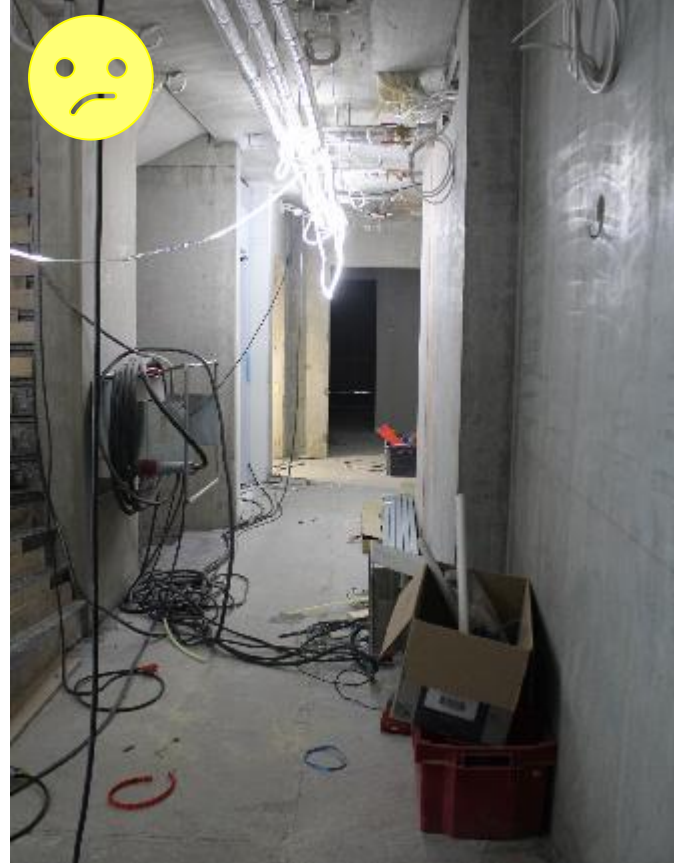

- Johtoja ja sähkölaitteita edelleen lattialla, osa johdoista roikkuu vaarallisesti
- Tilassa valaistus, mutta väärin asennettu
- Sähkökeskus edelleen lattialla
- Järjestys edelleen huonolla tasolla

Tavoite





- + Kaikki johdot ripustettu asianmukaisesti, pistokkeet huoneistokohtaisesti
- + Tilassa valaistus kunnossa
- + Sähkökeskukset asennettu seinälle
- + Sammutin paikallaan ja pelastusreitit merkitty

YIT

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ


Työmaasähköistykset portaikossa

Kauhukuva

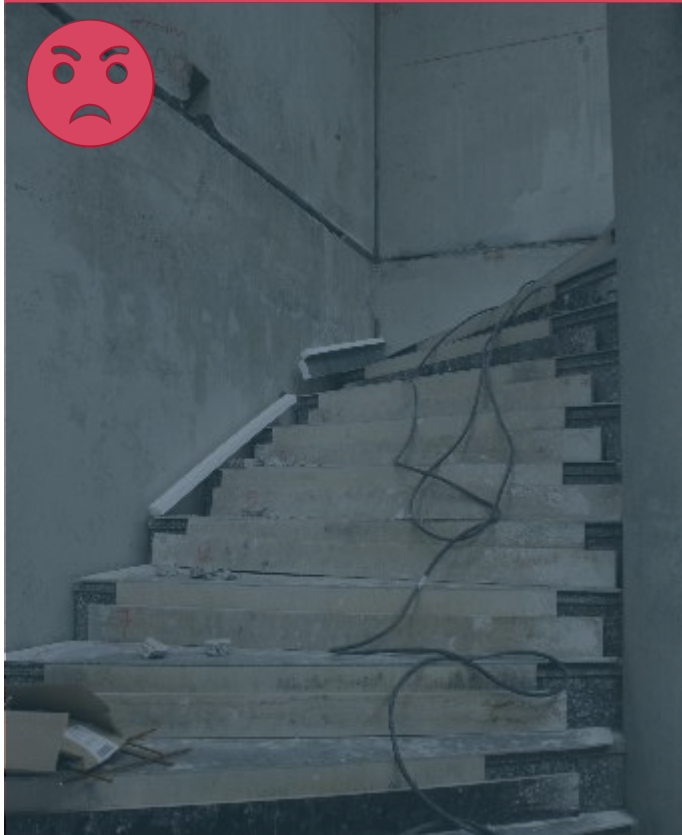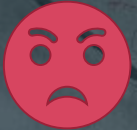


- Johtoja ja materiaalia portaissa
- Yleisjärjestys huono
- Valaistus riittämätön

Perus

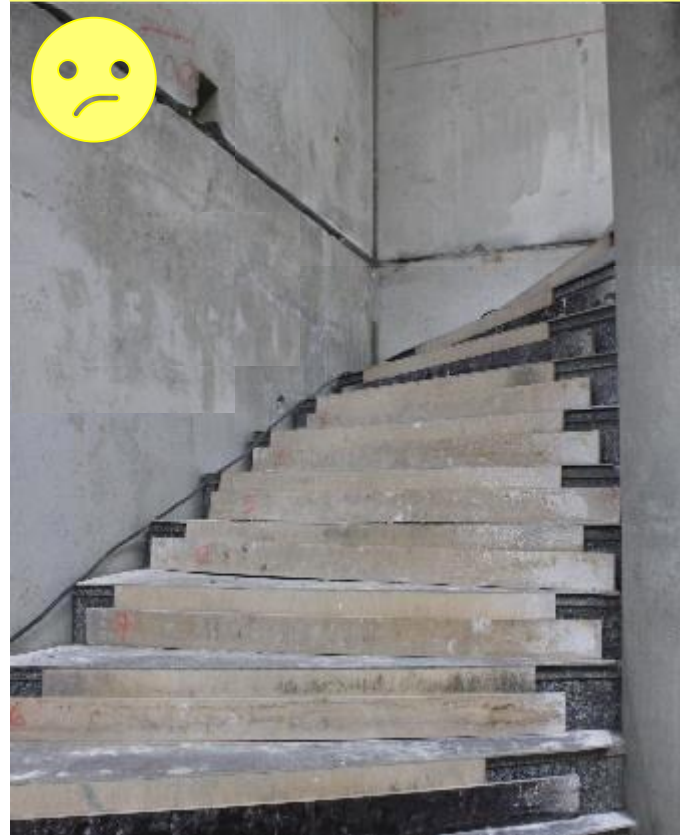

- Johto edelleen portaissa, vaikka se onkin asemoitu aivan seinän viereen
- Yleisjärjestystä parannettu
- Valaistus asianmukainen

Tavoite

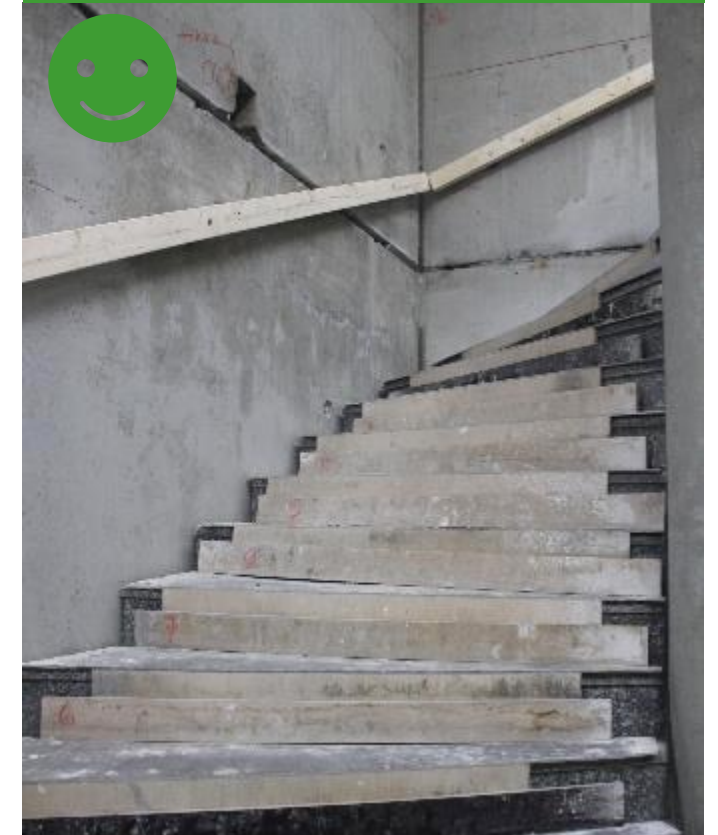

- + Johto siirretty pois portaista (nousee tässä tapauksessa pilaria pitkin)
- + Yleisjärjestys hyvä
- + Seinään asennettu työnaikaiset käsijohteet (vaaditaan vähintään toiseen reunaan)
- + Valaistus asianmukainen

2

Kulkutiet

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ


Tasoerot kulkuteillää

Kauhukuva




- **Korkoerot merkkamatta**
- Yleisjärjestys huono
- Käytävälle varastoitu materiaalia
- Sähköjohto lattialla kulkutiellä

Perus

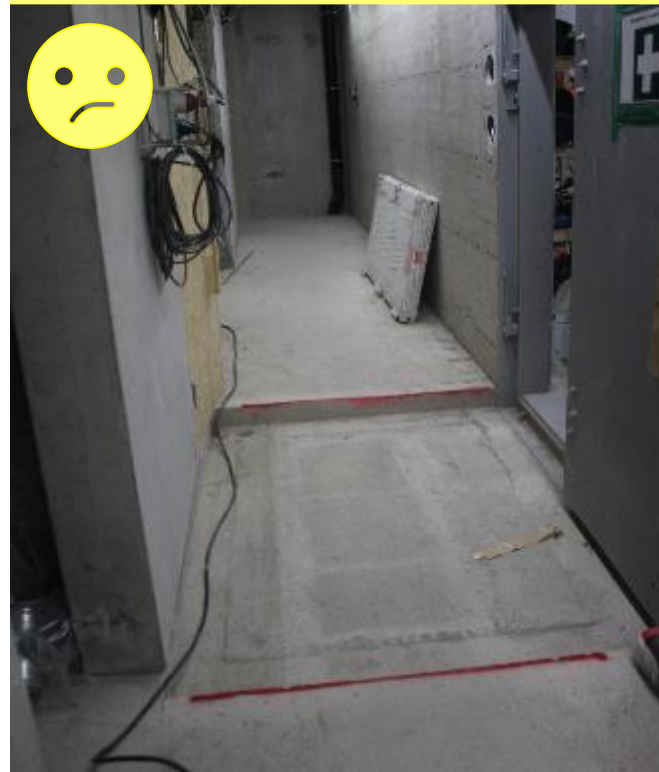

- **Korkoerot merkattu huomiovärillä**
- Yleisjärjestystä parannettu
- Käytävällä edelleen varastoitua materiaalia
- Sähköjohto edelleen lattialla kulkutiellä

Tavoite

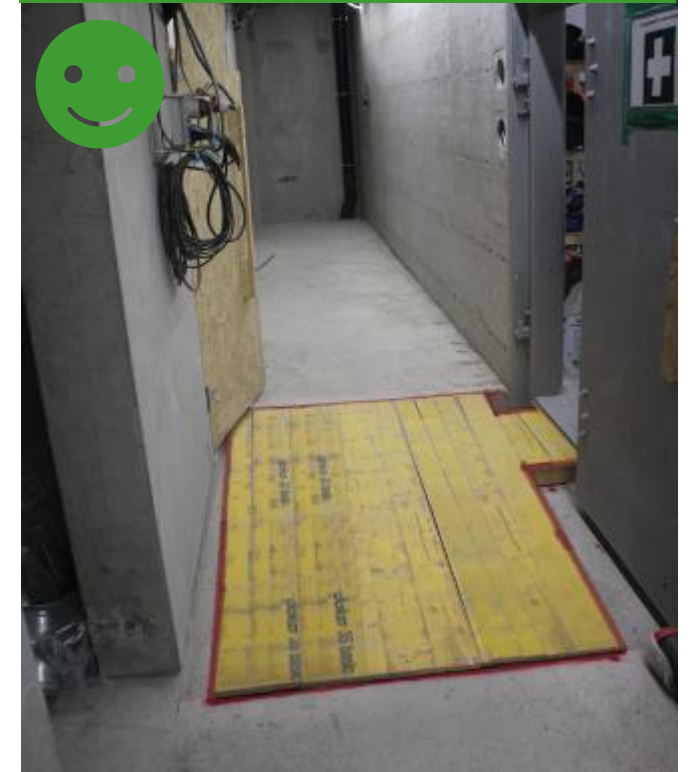

- + **Korkoero poistettu erillisellä korotusosalla**
- + **Korotusosan reunat merkattu huomiovärillä**
- + Yleisjärjestys hyvä
- + Käytävälle ei ole varastoitu materiaalia
- + Sähköjohto nostettu pois lattialta

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ Kulkutiet rakennukseen

Kauhukuva



- Sisäänkäyntikatos puuttuu
- Vaara-alueet rajaamatta
- Yleisjärjestys huono
- Tukematonta pystyvarastointia; holvituki ja sähkökeskus
- Tupakointipaikka sisäänkäynnin vieressä

Perus



- Sisäänkäyntikatos asennettu, mutta vajavainen
- HIAB-auton vaara-alue rajattu, mutta ei riittävästi
- Yläpuolisen työskentelyn vaara-alue edelleen rajaamatta
- Yleisjärjestystä parannettu
- Tukematon holvituki viety pois
- Tuhka-astia poistettu sisäänkäynnin vierestä

Tavoite



- + Sisäänkäyntikatos asianmukainen; lisätty otsalevy ja vinotuet
- + Kulku vaara-alueille estetty asianmukaisesti
- + Yleisjärjestys erinomainen

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ Kulhutiet ulkona

Kauhukuva




- Kulcutie on ahdas ja kompastumisvaarallinen
- Alueella paikoittain liukasta jääpintaa
- Kaapeli menee keskeltä kulkureittiä
- Oikoreitti syntynyt luiskaan
- Sirkkeli on kaltevalla alustalla ja ympäristö epäsiisti
- Kaasupullot lojuvat maassa
- Yleisjärjestys epäsiisti

Perus



- Kulcutie on ahdas, kompastumisvaaraa torjuttu
- Alueella paikoittain liukasta jääpintaa
- Kaapeli menee keskeltä kulkureittiä
- Oikoreittiä hiekoitettu
- Sirkkeli tasaisella alustalla, ympäristö epäsiisti
- Kaasupullo tuettu (kiinnitetty tosin jäteastiaan)
- Luiskaa merkitty, lamellit kuitenkin väärinpäin

Tavoite

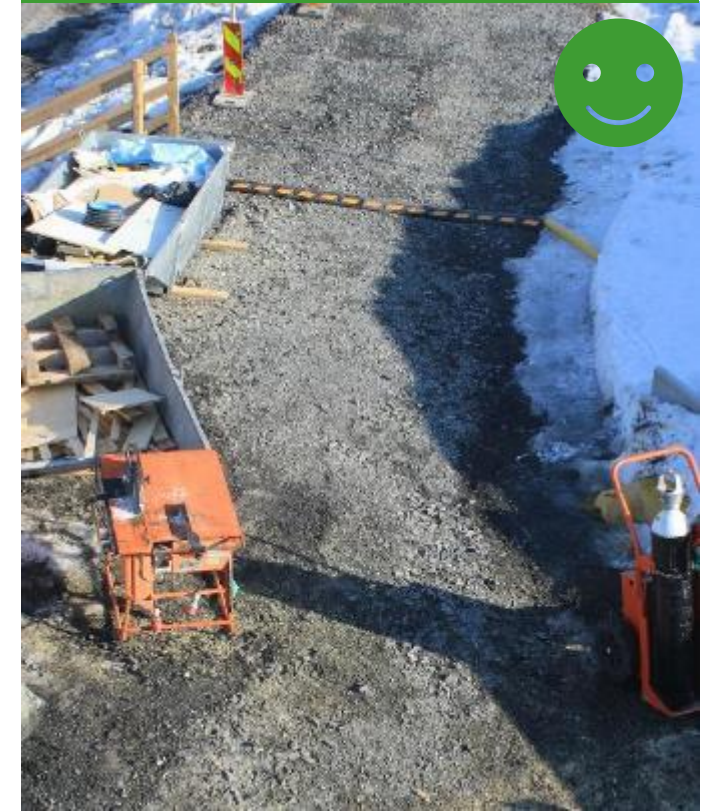

- + Kulcutiellä tilaa kompastumisvaara poistettu
- + Jäiset pinnat poistettu
- + Kaapeli suojattu
- + Oikoreitille rakennettu portaat
- + Sirkkeli tasaisella alustalla ja ympäristö asianmukainen
- + Kaasupullot oikeaoppisesti telineessään
- + Lamellit oikein päin
- + Yleisjärjestys hyvä

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ Kulku ponttikaivantoon

Kauhukuva



- Kulutietä ei ole järjestetty
- Kaivantoon putoamisvaara
- Kaivon putoamisvaara
- Yleisjärjestys huono

Perus



- Kulutie on järjestetty, mutta jäänyt esteitä ja tasoeroa
- Kaivon putoamisvaara poistettu
- Yleisjärjestystä parannettu

Tavoite



- + Kulutie on asianmukainen
- + Kaivantoon putoamisvaara poistettu
- + Yleisjärjestys hyvä
- + Valaistus kunnossa

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Kulkutiet työpisteelle

Kauhukuva



- Kulkutietä työpisteelle ei ole järjestetty
- Rautojen sijainti muodostumassa olevaan kulkureittiin nähden

Perus



- Kulkutietä työpisteelle on tehty, mutta liukkauden torjunta puuttuu
- Rautojen sijainti muodostumassa olevaan kulkureittiin nähden

Tavoite




- + Kulkutie työpisteelle on tehty ja hiekoitettu
- + Raudat on sijoitettu siten, ettei niihin osu kulkiessa kulkutiellä

3

Vaara-alueet


MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ Vaara-alueen rajaus

Kauhukuva

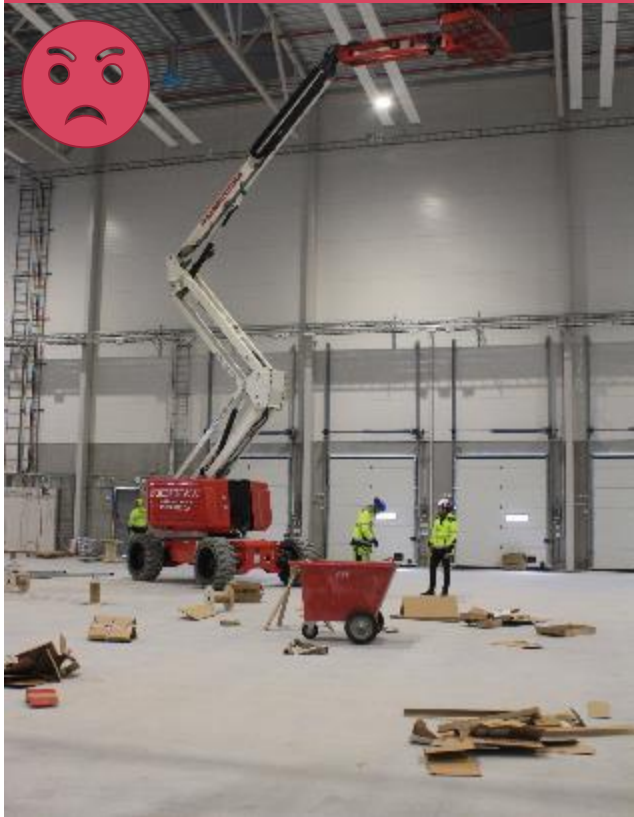


- **Vaara-alue rajaamatta**
- Yleisjärjestys huono
- Työnjohtaja ja työntekijä seisovat nostimen korin alapuolella

Perus

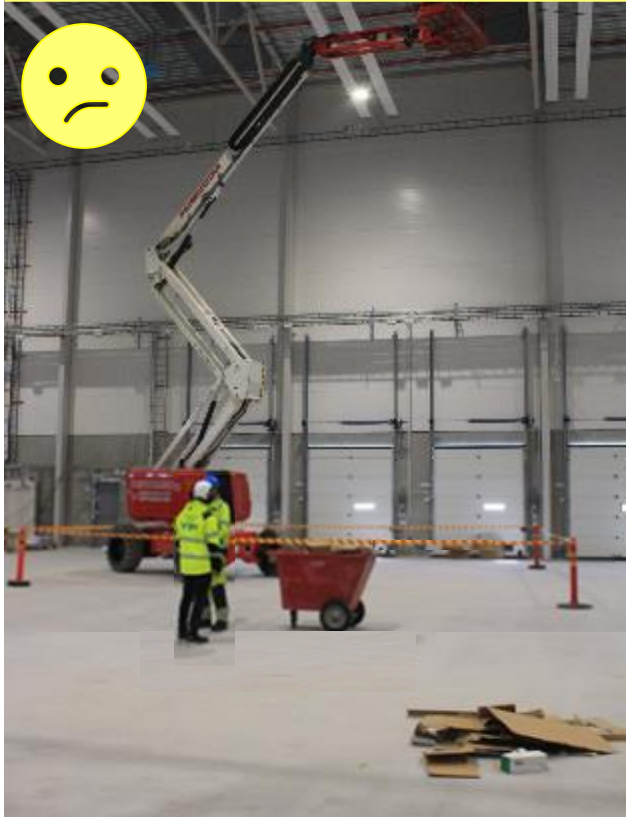

- **Vaara-alue rajattu**
- Yleisjärjestystä parannettu

Tavoite

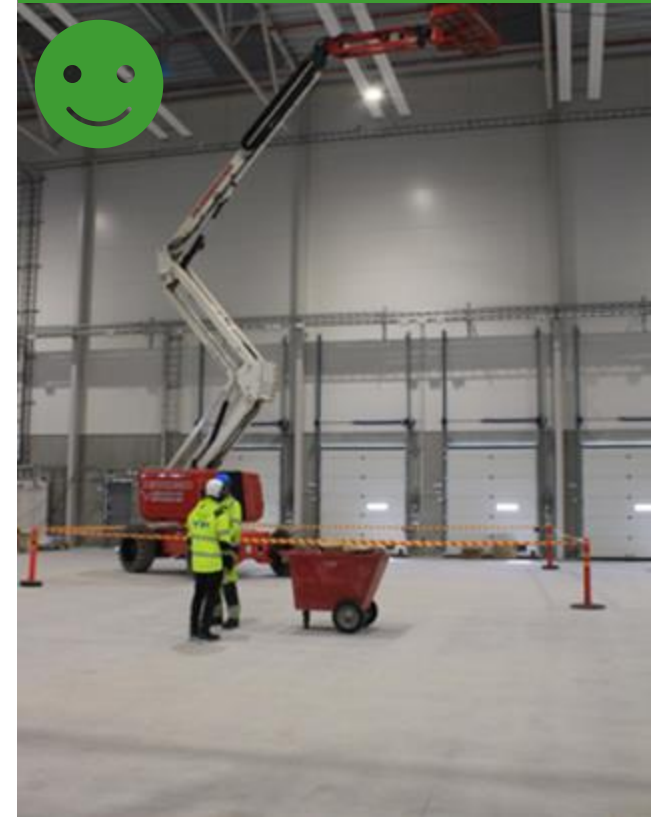

- + **Vaara-alue rajattu**
- + Yleisjärjestys hyvä


4

Pölynhallinta

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Pölynhallinta – Betonin piikkaus

Kauhu

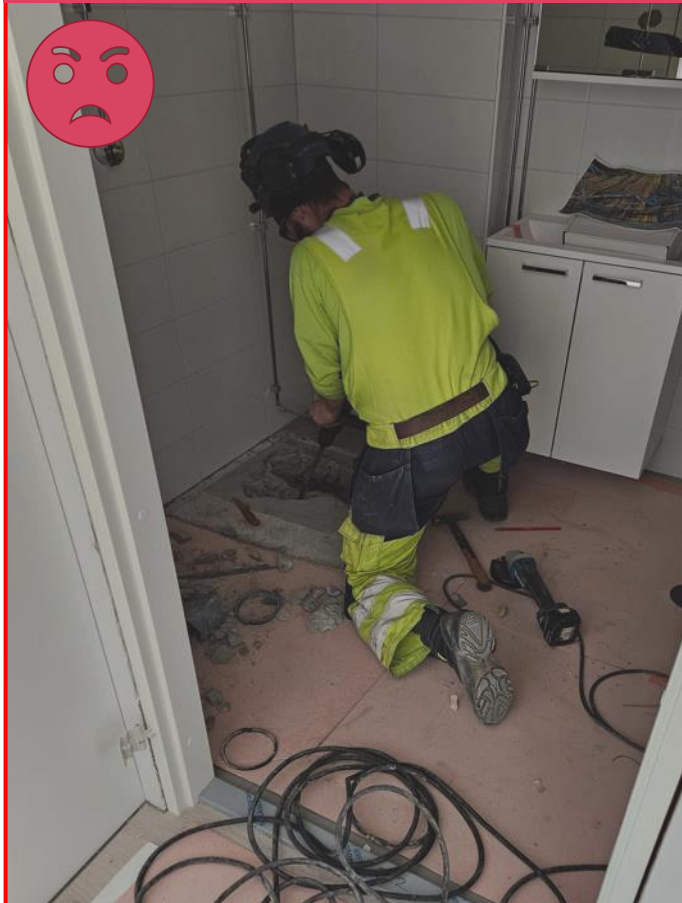


- Ei kohdepoistoa tai hengityssuojainta
- Ei kuulonsuojausta tai viiltosuojakäsineitä
- Ei tiivisteellisiä silmäsuojaimia
- Epäjärjestys & pimeys

Perus



- Kohdepoistomurin väärä luokka (M)
- Hengityssuojain vain lyhytaikaiseen työhön
- Liiallista pölynmuodostusta

Tavoite

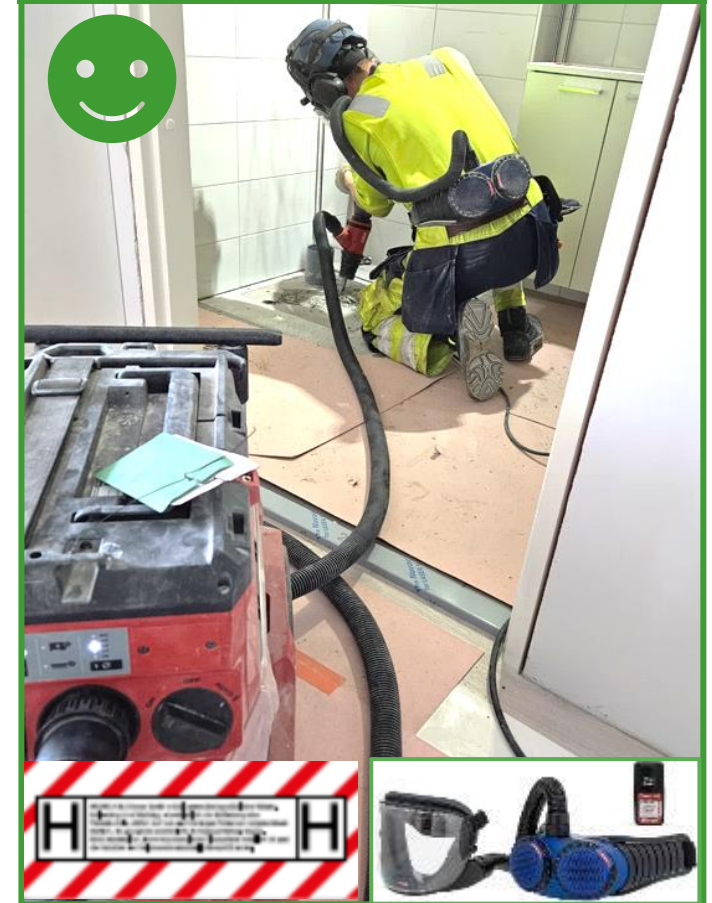

- + Kohdepoistomurin oikea luokka (H)
- + Hengityssuojain pitkäaikaiseen käyttöön
- + Työalueen osastointi ja ilmanpuhdistus

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Pölynhallinta: Laatanleikkauspiste

Kauhu



- Ei kohdepoistoa tai hengityssuojainta
- Silmä- ja kuulosuojaimet & viiltosuojakäsineet puuttuvat
- Ei kulmahiomakoneen kahvaa & käyttö yhdellä kädellä

Perus



- + Ilmanpuhdistin käytössä & työtila osastoitu
- + Kuulonsuojaus ja viiltosuojakäsineet kunnossa
 - Perusmallinen silmäsuojus
 - Ei kohdepoistoa, ei hengityssuojainta
 - Kulmahiomakoneen käyttö yhdellä kädellä

Tavoite



- + Tiivistelliset silmien suojaimet
- + Kohdepoisto & H-luokan imuri >> yksittäiset poraukset jopa ilman hengityssuojainta.
- + Timanttipora kulmahiomakoneen sijaan
 - >> Huom! puristin & työtaso >> turvallisuus & ergonomia)

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Pölynhallinta: Reunakiven leikkaus

Kauhu



- Ei pölynhallintaa
- Ei silmä- tai kuulosuojausta
- + Näkyvä suoja-asu ja suojakäsineet

Perus



- Pölynhallinta (kastelu): syntyy näkyvää pölyä, ei hengityssuojainta
- + "Perusmalliset" silmäsuojaimet
- + Kuulonsuojaus kunnossa
- + Näkyvä suoja-asu ja suojakäsineet

Tavoite



- + Pölynhallinta (kastelu): syntyy näkyvää pölyä, hengityksen suojain vähintään FFP3
- + Tiivisteelliset silmien suojaimet
- + Kuulonsuojaus kunnossa
- + Näkyvä suoja-asu ja suojakäsineet

5

Käsityökalut ja suojaime

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Veitset, viiltosuojaus – korvaavat työvälineet

Kauhu



- Tuubin avaaminen katkoteräveitsellä
- Työstösuunta itseään päin
- Ei viiltosuojakäsineitä

Perus



- + Viiltosuojakäsineet kädessä (min. C-luokka)
- Työstösuunta itseä päin

Tavoite



- + Viiltosuojahanskat kädessä (C...F-luokka)
- + Tuubin avaaminen siihen tarkoitetulla, turvallisella työkalulla

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ silmasuojainten käyttö

Kauhu



- Ei silmasuojaimia
- Ei kuulo- tai hengityssuojausta
- Ei kohdepoistoa porakoneessa
- Työpisteen siisteys ja valaistus puutteellinen
- A-tikkaiden tukipalkit puuttuvat

Perus



- 'Perusmallin' silmasuojaimet
- Ei kuulo- tai hengityssuojausta
- Ei kohdepoistoa porakoneessa
- + Työpisteen siisteys ja valaistus kohtuullisella tasolla
- + A-tikkaissa tukipalkit

Tavoite



- + Tiivisteelliset suojalasit
- + Kuulosuojaus kunnossa
- + Riittävän tehokas kohdepoisto mahdollistaa yksittäiset poraukset jopa ilman hengityssuojainta
- + Työpisteen valaistus ja järjestys
- + A-tikkaissa tukipalkit

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ Ketjusahan käyttö

Kauhu



- Ei sahasuojahousuja tai -jalkineita, ei kuulosuojausta
- Siisteys
- Työpari liian lähellä – takapotkun mahdollisuus
- Varoitusvaatetuksen heijastinpinta puuttuu

Perus



- Ei sahasuojahousuja tai -jalkineita
- Siisteys
- + 'Perusmallin' silmäsuojaimet
- + Kuulosuojaus kunnossa

Tavoite



- + Sahasuojahousut ja -jalkineet
- + Siisteys
- + Tiivisteelliset suojasit / visiiri lisäsuojana
- + Kuulosuojaus kunnossa
- + Näkyvä varoitusvaatetus

MILTÄ HYVÄ NÄYTTÄÄ

Näkyvä varoitusvaatetus

Kauhu



- Ei näkyvää vaatetusta
- Ei pysäytysmerkkiä "lätkeä"
- + Katse liikennesuuntaan ja pysäytysasento

Perus



- Ei riittävän näkyvä varoitusvaatetus (luokka 2)
- Ei pysäytysmerkkiä, "lätkeä"
- + Katse liikennesuuntaan ja pysäytysasento

Tavoite



- + Luokan 3 näkyvä varoitusvaatetus
- + Pimeän ajan liikenteenpysäytysmerkki "lätkeä"
- + Katse liikennesuuntaan ja pysäytysasento
- + Silmäsuojaimet

YIT



facebook.com/
yitsuomi



linkedin.com/
company/yit



x.com/
YITSuomi



youtube.com/
YITCorporation



instagram.com/
yitsuomi